


## SO-01 OBJEKT ŠKOLY - PAVILON UČEBEN






POHLED VÝCHODNÍ - stávající stav a demolice  
M 1:100

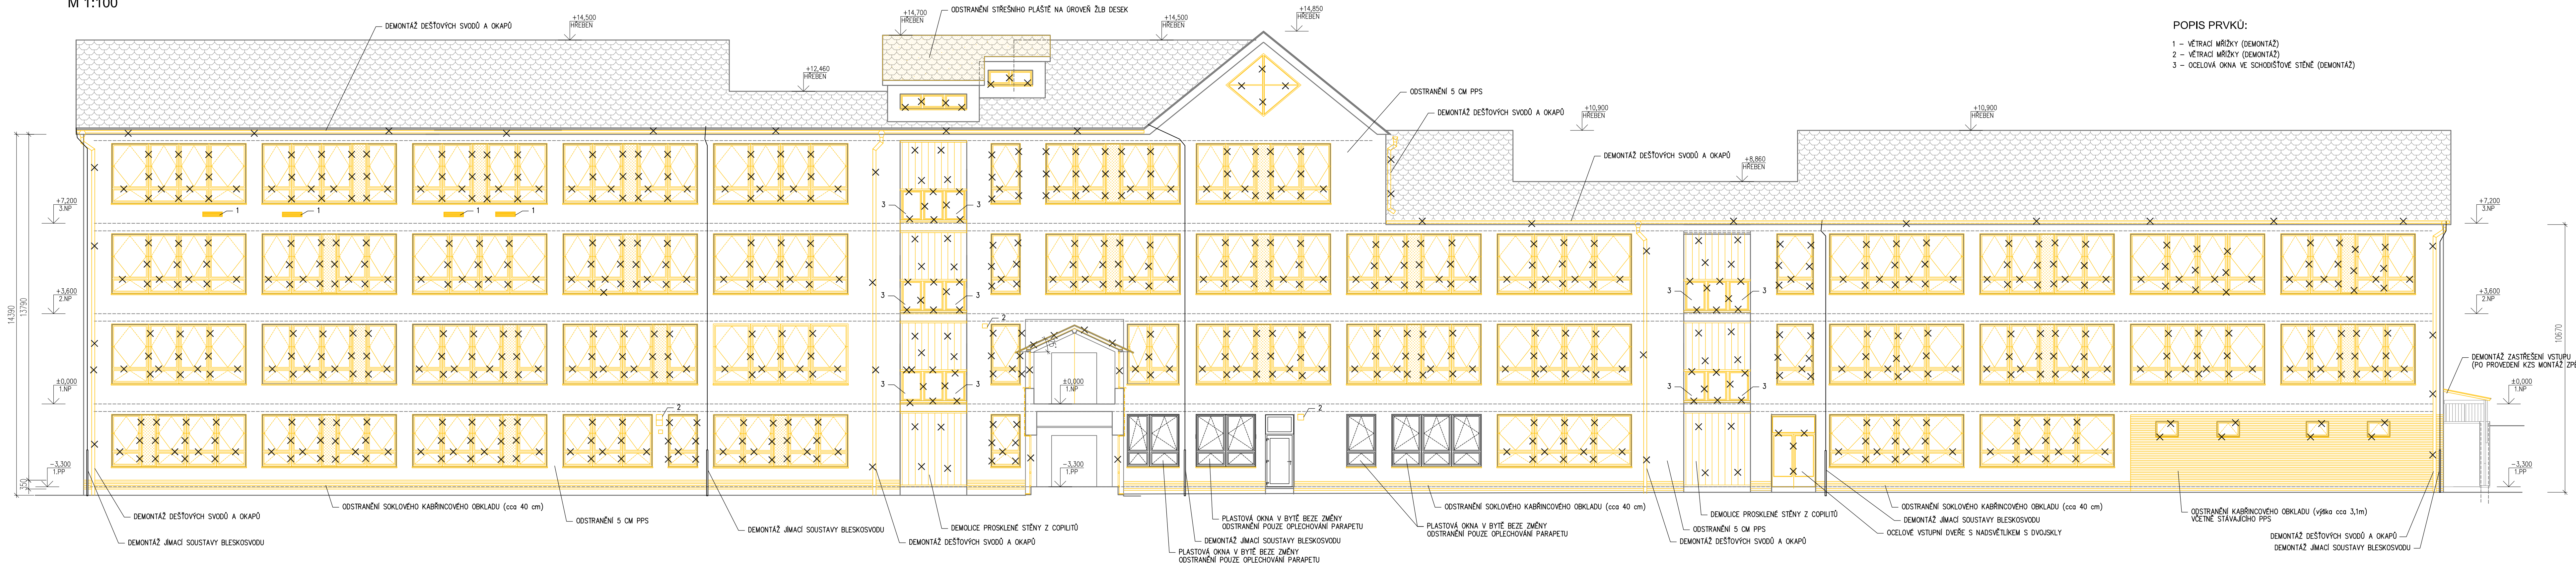

## POZNÁMKY

- 1) VEŠKERÉ ROZMĚRY UPRAVOVANÝCH KONSTRUKCÍ NUTNO OVĚŘIT PŘED ZAPOČÍTÍM VŠECH PRACÍ PŘÍMO NA STAVBĚ.
- 2) K VYNESENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU BYLA POUŽITA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Z ROKU 1988 a Z ROKU 1990. BYLY DOMEŇENY POUZE ČÁSTI POTŘEBNÉ K ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ.
- 3) PŘI BOURACÍCH PRACÍCH A DEMONTÁŽI PRVKŮ BUDE ZAJIŠTĚNA OCHRANA STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLES A PARAPETNÍCH DESEK, KTERÉ ZŮSTANOU ZACHOVÁNY (NOVÉ PARAPETNÍ DESKY NAVAŽÍ NA STÁVAJÍCÍ).
- 4) ODKOP ZEMINY BUDE PROVEDEN DO HLUBOKY cca 600mm OD ÚROVNE UPRAVENÉHO TERÉNU KOLEM OBJEKTU.
- 5) STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BUDE OPĚTVĚNĚ POUŽIT. PO PROVEDENÍ KZS (ETICS) BUDE PROVEDENO PŘESKLÁDÁNÍ. BUDOU DOPLNĚNY NOVÉ DLAŽDICE MÍSTO POŠKOZENÝCH NEBO CHYBĚJÍCÍCH (V MNOŽSTVÍ CCA 25%).
- 6) V CELÉ PLOŠE FASÁDY BUDU ODSTRANĚNA (STRŽENA) STÁVAJÍCÍ "ZATEPLOVACÍ" VRSTVA POLYSTYRENU V TLOUŠTĚ CCA 5 CM.
- 7) VŠECHNY POŠKOZENÉ A ZVĚTŘALÉ PLOCHY STĚN BUDOU PO OTLUČENÍ VYROVNÁNY JÁDROVOU OMÍTKOU – TEPRVE POTOM BUDE APLIKOVÁNÝ ETICS !!! PŘEDPOKLÁDÁ SE VYSRAVENÍ V CELÉ PLOŠE. UPŘESNĚNÍ POMĚRU OPRAVY BUDE PROVEDENO BĚHEM REALIZACE.
- 8) VEŠKERÉ PRVKY NA FASÁDĚ (CEDULE, HROMOSVODY A JINÉ) BUDOU SNESENY NEBO OPATRNĚ DEMONTOVÁNY A PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ BUDOU OPĚTVĚNĚ OSAZENY. EL. DRÁHE OČISTÍ A ODREZIT POTÉ BUDE PROVEDEN NÁTĚR.
- 9) PO PROVEDENÍ PRACÍ DOJDE K ZAPRAVENÍ OKLADŮ (KERAMICKÉ, DŘEVĚNÉ), PODLAH, OMÍTEK A.J.
- 10) PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ ZPRACOVÁVÁNÝCH DODAVATELEM STAVBY NA ZÁKLADĚ PROVEDENÉHO PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍHO STAVU BOURANÝCH KONSTRUKCÍ A STATICKÉHO POSOUZENÍ. PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO DODRŽET VEŠKERÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A DÁLE DODRŽET PODMINKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (HLUČNOST, PRAŠNOST, LIKVIDACE ODPADŮ APOD.). ZPRACOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU JE SOUČÁSTÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE.
- 11) VNITŘNÍ DISPOZICE JSOU VYNESENY POUZE PRO ÚČELY ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ VE ZJEDNODUŠENÉM STUPNÍ (PASPORT).
- 12) NEDILNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.

## LEGENDA MATERIÁLŮ:

- |   |  |
|---|--|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – BEZE ZMĚNY                                  |
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – BEZE ZMĚNY                                  |
|  | STŘEŠNÍ KRYTINA Z ASFALTOVÝCH SKLÁDANÝCH ŠABLON TYPU BONSKÝ ŠINDEL |
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – BOURANÉ                                     |
|  | DEMOLICE, DEMONTÁŽ   |

ZHOTOVĚTEL PD: Ing. Jiří Vician Jiráskova 2236/46, 785 01 Šternberk		RAZÍTKO:		USCHERER s.r.o. Wolkerova 36, 787 01 Šumperk e-mail: unzeittg@uscherer.cz IČO: 277 68 180	
STUPEŇ PD: <b>DOKUMENTACE PRO PŘEDÁNÍ STAVBY</b>		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: -	KONTROLOVAL: Ing. Roman Unzeittg		
OBJEDNATEL: Město Bruntál, IČ: 002 95 892 Nádražní 994/20, Bruntál, 792 01	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Vician	VYPRACOVAL: Ing. Jiří Vician	ZAK.ČÍSLO: - DATUM: 02 / 2018 FORMÁT: Bx A4 MĚŘÍTKO: 1 : 100		
MÍSTO STAVBY: Okružní 1890/38, 792 01 Bruntál k.ú. Bruntál 613169, parc. č. 4845					

**ZAKÁZKA:**

## Zateplení budovy ZŠ Bruntál, Okružní

**OBJEKT:**

### SO-01 OBJEKT ŠKOLY - PAVILON UČEBEN

<b>ČÁST:</b>	<b>Architektonicko-stavební řešení</b>	<b>ČÁST:</b>	<b>D.1.1 SO-0</b>
<b>VÝKRES:</b>	<b>POHLED VÝCHODNÍ - stávající stav a demolice</b>	<b>ČÍSLO:</b>	<b>D.1.1 - 2</b>